Initiative Energieeffizienz durch Temperierung

Seminar

TEMPERIEREN

statt heizen

THERMISCH SANIEREN und damit Architektur retten



Mensch und Idealklima - Physiologie - Strahlungswärme - Wärmeverteilung

Das Thema Energieeffizienz durch Temperierung der Gebäudehülle betrifft nicht nur Gebäude im Denkmalschutz sondern Bestandsbauten und Neubauten generell

Prinzipielles zum Verständnis Mensch und Idealklima

- Die Gebäudehülle ist nach unserer Haut und unserer Kleidung unsere dritte Haut.
 Spätestens im Winter wird uns bewusst, dass die Gebäudehülle uns schützt und die Trennwand zwischen dem Innen und Aussenklima bildet
- **Sommerklima = Idealklima** Sommertemperaturen werden infolge sommerlicher Erwärmung durch unser Zentralgestirn unsere Sonne als angenehm empfunden
- Strahlungswärme ist physiologisch gesehen die gesündeste Wärme
- Im Winter hat man sich a) wärmer anziehen und b) die Gebäudehülle unsere dritte Haut den Sommertemperaturen anzupassen damit es behaglich bleibt.

Die physiologische Idealforderung ist es, das Sommerklima = Idealklima in den Winter hinein auszudehnen. Dazu genügt es nicht ab und zu einen Heizkörper zu installieren. Um die Idealforderung zu erreichen muss Wärme und Klima ab der Gebäudehülle = unsere dritte Haut angeboten ab der Trennfläche zum Aussenklima realisiert werden

Aber wie heizen wir derzeit tatsächlich?

Wie heizen wir tatsächlich?

Warmwasserzentralheizung mit punktuellen Einzelheizkörpern – am meisten verbreitet

Nachteile: Konvektion, trockene Atemluft, Verschmutzung, Umverteilung von Staub und Sporen, Belastung der Atemwege, Zugerscheinungen mangelnde Behaglichkeit, Mauern bleiben kalt, daher im Winter Entzug der Luftfeuchte und Kondensation an der Gebäudehülle, bis hin zu Schimmel an der Wand. Effizienz gering.

Luftheizungen Staubumverteilung durch hohe Konvektion, Belastung der Atemwege Belastung /Kontamination der luftführenden Schächte,, Zugerscheinungen, weil die Wände bleiben kalt daher Kondensation, s.o. Effizienz sehr gering, Betrieb mit hohem Energieverbrauch

Elektroheizungen: s. obige Nachteile, geringe Effizienz, im Betrieb sehr teuer

Strahlungswärme durch Kachelöfen, alte Steinöfen, Grundöfen Folgen: gesunde Strahlungswärme, hohe Effizienz

Unser ökologischer Fußabdruck



Ideal ist: Strahlungswärme an der Wand, d.h. die Wirkung eines Kachelofens an der Wand! d.h. "römisch heizen" durch Temperierung der Gebäudehüllflächen!

Situation in Museen und historischen Gebäuden – ohne Temperierung

Erhaltungszustand in historischen Gebäuden ohne Hüllflächentemperierung:

Schäden und Schadensursachen

- Offene und verdeckte Kondensation und ihre Folgen für Bauhölzer
- Biogener Befall durch Mikroorganismen (Schimmel, Hausschwamm ect.)
- Biogener Befall durch Schadinsekten
- Materialschäden Sorption Desorption durch Klimaschwankungen
- Eintrag von Feuchtigkeit durch saisonal wiederkehrende Kondensation
- Aufsteigende Feuchtigkeit und zunehmende Durchfeuchtung des Mauerwerks
- Salzwanderung "Ausblühungen" im Mauerwerk, saisonal wiederkehrend
- Bindungsverlust, Mauerverfall, Weichwerden von Putz und Ziegeln
- Diese Schäden sind alle auf thermische Defizite an der Gebäudehülle zurückzuführen

Situation im Museen und historischen Gebäuden - Problemkreislauf falsches Heizen


Problemkreislauf falsches Heizen

- Verstärkt die Schadensphänomene im Mauerwerk
- Bringt Konvektion und Staubumwälzung in beheizten Räumen
- Belastet die Atemluft durch Feinstaub und Sporen (Luftfilteranlagen)
- Entzieht der im Winter in der Raumluft den ohnehin gering vorhandenen
 Wasserdampf durch ständige Kondensation und Kapillarkondensation
- Künstliche Befeuchtung (Mikroorganismen Risiko) führt zu weiterer Kondensation an der thermisch nicht versorgten Gebäudehülle
- Diese Probleme sind ALLE auf die thermischen Defizite an der Gebäudehülle zurückzuführen

Effekt von richtigem Heizen

wird hingegen die Oberflächentemperatur der Gebäudehülle erhöht, so verschwindet der Problemkreislauf mit einem Schlag

Gebäude und Klima - relative Luftfeuchtigkeit - Grenzwerte für die Erhaltung unterschiedlicher Materialien

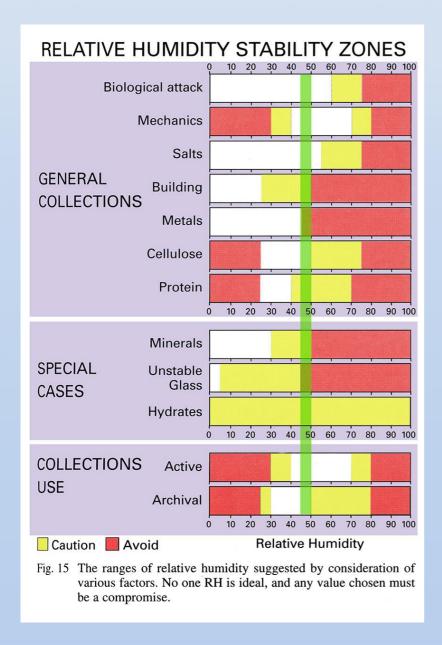

Klima - Parameter für die Erhaltung von Museumsgut und Gebäude – nach Materialgruppen geordnet

Der grüne Streifen zeigt dass es für die in Museen und historischen Gebäuden befindlichen Materialien (soweit sie nicht in Spezialvitrinen mit Spezialklima aufbewahrt sind) nur einen relativ unbedenklich schmalen Klimabereich gibt der eingehalten werden muss: Bei dem Mittelbereich von 45-50% RF ist gewährleitet, dass Holz nicht schwindet und Risse bildet, Zellulosefasern nicht austrocknen oder schimmeln, Metalle nicht korrodieren und hygroskopische Salze in Stein oder Putz nicht wandern.

David Erhard / Marion Mecklenburg: Relative humidity reexamined Fig. 15 aus: Preventive Conservation, Practice, Theory and Research, IIC - Ottawa Congress 1994, graphische Bearbeitung M. Ranacher

Gebäude und Klima in Museen und historischen Gebäuden – Klimavorgaben - Grenzwerte


Klima in Museen und historischen Gebäuden

"Das Klima im Museum ist für das zu erhaltende Kulturgut und das Gebäude dann optimal, wenn die konservatorischen Eckwerte eingehalten und ein homogenes, konstantes Gebäudeklima entwickelt werden kann, wenn es gelingt, den Klimaverlauf konstant entlang der mittleren Tages-, Monats- und Jahrestemperatur gleitend zu halten, die gefürchteten Begleiterscheinungen wie technikbedingte Kurzzeitschwankungen unterbleiben und die Atemluft von krankheitserregenden Partikeln wie Schimmelsporen und Bakterien frei bleibt". Maria Ranacher

Grenzwerte für relative Feuchtigkeit - Untergrenze 40% RF – Obergrenze 60%RF Nach Henning Großeschmidt soll das Klima in Museen und historischen Gebäuden innerhalb eines Jahres innerhalb der mittleren Monatstemperatur zwischen den Eckwerten 40% RF –60%RF gleiten.

40% RF markiert den unteren Grenzwert ab dem Holz austrocknet und Risse bildet, was zu Schäden an Tafelbilder und gefasste Skulpturenführt. 60 % RF markiert den oberen Grenzwert der relativen Feuchte, ab dem beginnt Schimmelwachstum beginnt, bei 75% RF tritt Schimmelwachstum und exponentielle Sporenvermehrung auf. Unter 60% trocknen Schimmelsporen aus. Der Grenzwert von 60% RF ist nicht nur in der Raummitte sondern an jedem Punkt des Raumes einzuhalten.

Gebäude und Klima – relative Feuchtigkeit – Schimmel und Gesundheit

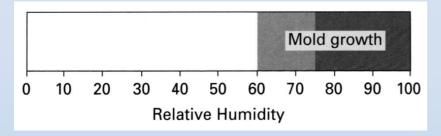


Schimmel und relative Luftfeuchtigkeit

- Bei 60% relativer Feuchtigkeit beginnt Schimmelwachstum.
- Bei 75% relativer Feuchtigkeit tritt
 Schimmelwachstum und
- Sporenvermehrung ein.

Gesundheit:

Schimmelsporen sind ubiquitär! Sie sind mit $0.1\mu m > 0.3\mu m$ sehr klein und daher "lungengängig", d.h. sie werden von den Härchen der Nase nicht gefiltert, dringen somit ungefiltert in Bronchien und Lunge ein.

Sie können bei längerer Exposition bzw. Sensibilisierung je nach Stärke des Immunsystem schwere Atemwegs-erkrankungen und Allergien auslösen. Siehe Folie Erkrankungen

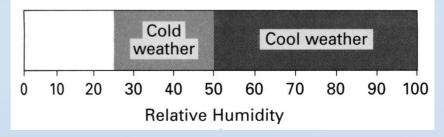


Wetter, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmel

- Je kälter die Außentemperatur, um so weniger Feuchtigkeit ist daher in der Außenluft, umso niedriger ist die relative Feuchte in der Innenräumen.
- Umso mehr muss Kondensation an der Gebäudehülle vermieden werden!
- Umso mehr muss Schimmelwachstum an der Gebäudehülle vermieden werden!
- Beides ist nur möglich wenn die Gebäudehülle innen thermisch nachgerüstet
- Bei thermisch unversorgten kalten Wänden ist es ratsam, niemals hoch nachzubefeuchten!

Beide Diagramme: Grenzwerte für Schimmelbefall und relative Luftfeuchtigkeit - David Erhard / Marion Mecklenburg in: IIC Congress Preventive Conservation, Practice, Theory and Research, Ottawa Congress 1994

Schimmelpilze und Erkrankungen

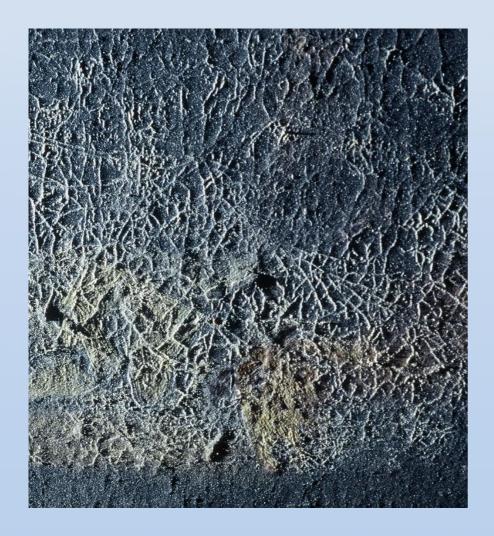




Selte: 2


ERKRANKUNG	ŽITAT UND QUELLE	PILZART
Hustenattacken, Fieberschübe, Atemnot	Bereits bei der Dofinition von Berufskrankheiten wie die des Weberhustens (mit Hustenattacken, Fieberschüben und Atemnot) wird auf die Wirkung von Endotoxine von Pilizen der Gattung Aspergillus hingowiesen (Handoch der Abetstredist, VS.33.1.4).	Aspergillus
Schädigung vom Immunsystem; Inhalationsallergien	Durch eingestmete Schimmelpitzsporen werden in erster Linie das Immunsystem und die Lunge geschädigt. Nach Heusstaub und Hausstaubmilben spieten Schimmelpitz- sporen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Inhala- donsallergien. Beteiligt sind hier Arten von Fusarium, Pe- nicillium, Aspergillus, Pulfularia, Aftermaria, Mucor, Rhizo- pus, Cladosponium, Culvularia und Helminthodosporium; dabei lösen die ersten vier Gattungen am häufigsten Re- spirationsallergien aus (Kunkot Innerraumluff und ellergische Erkrankun- gen, 1922).	Fusarium, Penficillium, Aspergillus, Pullularia, Alternaria, Mucor, Rhizopus, Clados- porium, Culvularia und Helminthodo- sporium
Eironchialasthma, allergischer Schnupfen	Voraussetzung für die Entstehung inhalativer Allergien ist eine Sensibilisierung des Patienten. Pitzellergien sind melst durch Rhintisallergica und Asthma bronchiale gekennzeichnet. Die Bedeutung von Attemaria- und Penicillinum-Sporen bei der Auslösung von Asthma bronchiale ist in der Fachliteratur dokumentiert Lucerta tal. Nos er Altemara and Regiellium-spera in hie pathogeracie of sehrip. (1985).	Alternaria, Penicillium
Allergische Alveoli- tis (Frösteln, Fie- ber, Husten und Kurzatmigkeit)	An der Entstehung der allergischen Alveolitis, eine immu- nologische I ungenkrankhoft, die durch periodische Anfälle von Fröstein, Fieber, Husten und Kurzatmigkeit charakte- risiert ist, spielen verschiedene Schimmelpilze eine wichti- ge Rolle, so z. B. Aspergillus clavantus, Aspergillus fumi- gatus, Penicillium casei, Aureobasidium pullulans, Graphi- um spp., Trichoderma spp. (Al-Dusyla Bursen, Mould Allegy, 1894)	Aspergillus clavatatus, Aspergillus fumigatus, Penicillium, Aure- obasidium pullu- lans, Graphium, Trichoderma
Schnupfer- und Asthmaanfall	Aspergillus fumigatus kann einerselts eine allergische So- fortreaktion (Rhinitis, allergischer Astimaantall innerhalb 10-15 Minuten) austösen, anderselts auch als Erreger von Aspergillus-Mykosen der Lunge fungieren (*surgemes)	Aspergillus fumigatus
Pilze im Gehörorgan Tiefe Atemwege	Aspergillus niger verursacht eine Sensibilisierung der tie- ten Atemwege, Gelegentlich siedelt sich der Pilz im Ge- hörorgan an (Otomykose) (Pachylenbel)	Aspergillus niger
Urticaria Dermatitis	Schimmelpilzsporen können auch andere Allergieformen hervorrufen, wie Urticaria und Dermatilis (entzündliche Hautreaktionen) (Graveser, Europas a deuts of pforgio (feuess, 1979).	Schimmelpilz- sporen
Verdauungsorgane Gebirn Herz	Ist das Immunsystem nicht in der Lage, das Eindringen der Pilze in den Körper zu verhindem, dann können diese auch andere Organe befallen (z. B. Verdauungsorgane, Gehim und Herz), wolles zur Ausbildung einer Vielzahl von Mykosen kommen könn (demelmarat Excomplissen des Mensellen, 1979)	Pilze

Ergänzungen vorbehalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an obigs. Adresse.

19. September 1906

Gebäude und Klima – Situation im Museum - KHM & NHM Mittelrisalit und Kuppelraum

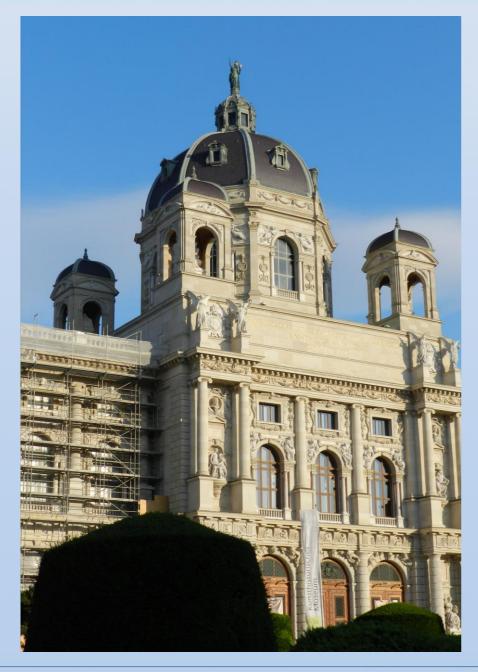

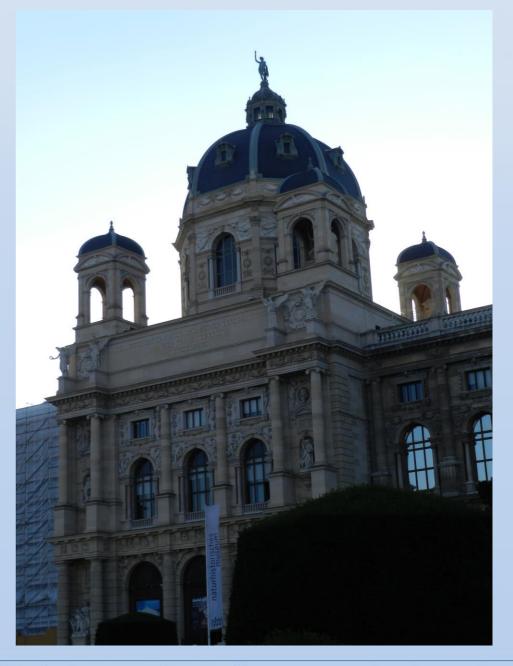

Gebäude und Klima – Situation im Museum: KHM - Gemäldegalerie 1.Stock 14 Oberlichtsäle 24 Kabinette



Gebäude und Klima – Situation im Museum: KHM Gemäldegalerie

GG Niederländische Abteilung, Rubenssaal, originale Hängung und Ausstattung, Luftheizung, Aufnahme um 1900




Gebäude und Klima – Situation im Museum: KHM, Gemäldegalerie


Saal I der Italienischen Abteilung: 1984 erfolgte die Neubespannung der Säle. 1990 sah man bereits die Spuren der falschen Wärmeverteilung über die aumzentrale Heizung mit Dampfwannen hinter Sitzgruppen, die zu massiver Konvektion und zu Staubablagerungen besonders an der Gebäudehülle führten.



Gebäude und Klima - Situation im Museum - Kalte -Wand- Problematik


Kalte-Wand-Problematik 1990 in der Gemäldegalerie Saal II KHM: Gemälde von Tizian "Nymphe und Schäfer" das an der Gebäude-Außenwand hängt: Foto rechts zeigt deutliche Zeichen von Kondensation, Rostflecken, Schimmelwachstum und Staubablagerungen an der 1984 montierten neuen Wandbespannung. Aufnahme 1990

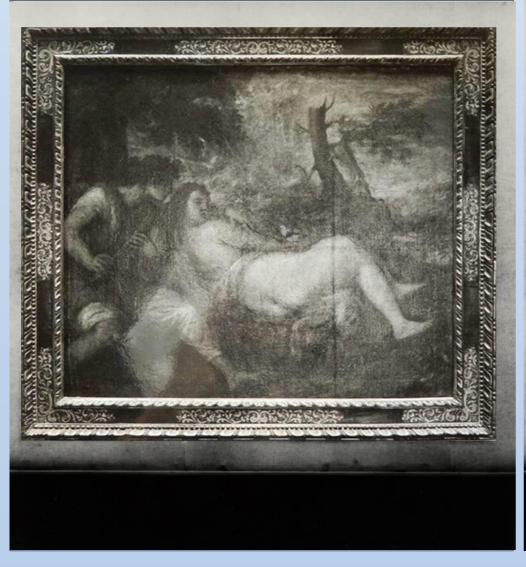

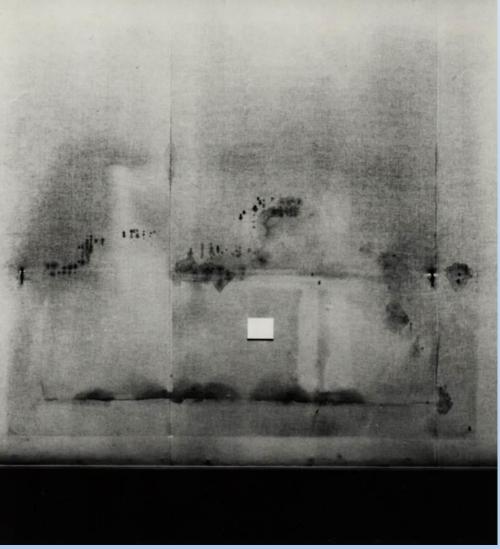

Gebäude und Klima – Kalte Wand Problematik

Diagramm mit Oberflächentemperaturen von Außenwand und Gemälde "Nymphe und Schäfer" am 5. März 1990 min. 14,1°C max. 21°C im Vergleich zum Raumklima von 21,5°C 48% RF. Temperaturdifferenz oben 5,5°C unten 7°C

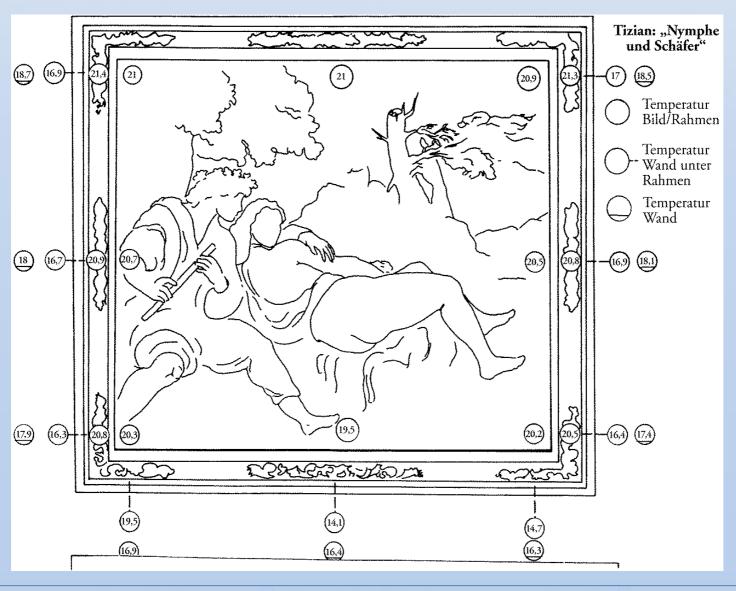

Gebäude und Klima – Kalte Wand Problematik

Diagramm mit Oberflächentemperaturen von Außenwand und Gemälde "Nymphe und Schäfer" am 5. März 1990 min. 14,1°C max. 21°C im Vergleich zum Raumklima von 21,5°C 48% RF. Die Temperaturdifferenz beträgt oben 5,5°C unten 7°C. Das hx Diagramm rechts zeigt die Abkühlung an der 14,1°C kalten Wand, womit die Feuchtigkeit im Zwischenraum zwischen Wand und Bild 72% RF beträgt.


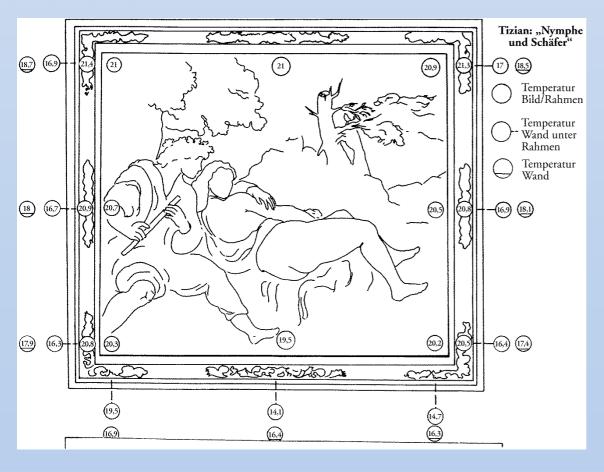


Diagramm 2 h-x Diagramm zu Tizians "Nymphe und Schäfer": Mittlere Linie: Bei 48 % RF und 21 °C im Raum steigt durch Abkühlung des Wasserdampfmoleküls an der 14,1 °C kalten Wand die relative Feuchte auf 72 %. Rechte Linie: Bei Nachbefeuchtung auf 55 % RF steigt die relative Feuchte an der 14,1 °C kalten Wand auf 85 %



Gebäude und Klima – Gebäudehülle und Kalte-Wand - Problematik

KHM Innenseite der Gebäudehülle von Saal IV der NI. Abteilung der Gemäldegalerie mit Gemälden von J. Van Dyck Außenseite der Gebäudehülle von Saal IV der NI. Abteilung, Arkadengliederung Sgraffitti der Maler und Bildhauer

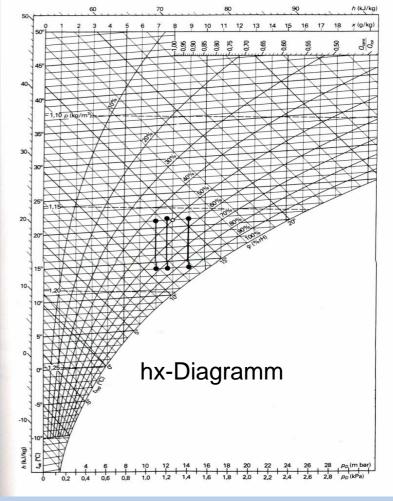



Gebäude und Klima – Kalte Wand Problematik – Thermik und Verstaubung

GG Saal V: P. P. Rubens "Ildefonso-Altar" Antwerpen 1630/32, Öl auf Eichenholz, Inv.834: Staubanlagerungen infolge der raumzentralen Heizung - Konvektion und Staubtransport





Gebäude und Klima – Schimmel und Kalte - Wand -Problematik

C.PH. Rugendas "Reiterszene", Öl auf Leinwand, mit Zierrahmen. Das Gemälde, hing bis 1990 an der Außenwand der Sekundärgalerie hinter einer zweiten Hängewand. Die Schäden konzentrierten sich auf das untere Drittel.



Gemälde und Klima – Schimmel - Deformation - Kalte -Wand - Problematik

Gemälde C.Ph. Rugendas "Reiterszene", Öl auf Leinwand: Detail mit typischen Schäden durch Kalte-Wand Problematik wie Schüsselbildung der Malschichten, Schimmel an der Bildoberfläche und an den Haarrissen, Schimmel und Bakterienflecken an der Rückseite. Auffallend: Wo das Gemälde vom hölzernen Blindrahmen abgedeckt wird sind keine Schäden zu verzeichnen. Dort wo die kalte Wand auf das Bild einwirkt haben sich intensive Schäden ausgebildet .




Gebäude, Gemälde und Klima – KHM GG Sanierung 1990/94 ohne Temperierung

GG Saal VI der Italienischen Abteilung nach baulicher Sanierung 1996: zum Schutz vor Kondensation wurden alle Gemälde mit einem doppelten Rückseitenschutz versehen und in Distanz zur Gebäudehülle gehängt. Die 1990 zur Lösung der Kalte Wand Problematik akkordierte Wand-Temperierungs-Planungsvariante DI Hofer wurde in der Gemäldegalerie leider nicht umgesetzt



2 Diagramme im Querschnitt:

Links realisierte Distanzhängung aller Gemälde an Aussenwänden.
Rechts: Wandtemperierung hinter Vorsatzschale im Zweikammersystem zur Lösung der Kalte Wand Problematik - Planung DI Hofer 1990: Ein Temperierungsband hinter Marmorbrüstung und Vorsatzschale das die erwärmte Luft in einem Zweikammersystem erst bildseitig aufsteigen, oben umkehren und wandseitig abgekühlt wieder nach unten zirkulieren lässt. Diese Form der Temperierung mit geführter Luft im Zweikammersystem wäre hinter der Vorsatzschale wäre die optimale Lösung für die Langzeiterhaltung für die Gemälde gewesen, doch leider sie wurde sie nicht einmal im Musterraum realisiert.

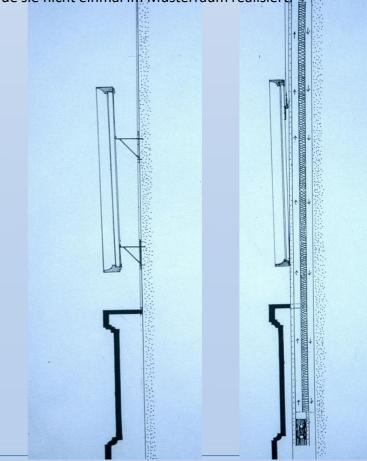

Energieeffizienz durch Temperierung der Gebäudehülle Gebäude Gemälde und Klima –ungelöste Kalte Wand Problematik


Die Sanierung ohne Wandtemperierung unter Beibehaltung der veralteten Wärmeverteilung in der Raummitte hatte Folgen: im nordseitigen Saal IV wurde nach 10 Jahren an der ganzen Wand Schimmelbildung festgestellt!



.....Temperierte Objekte: KHM Gemäldegalerie Saal IV Nordwand 2008


Nach der Entfernung des Schimmelbefalls und Sanierung der nördlichen Gebäudewand wurde 2008 eine Teiltemperierung angebracht, die eine sichere Hängung der Gemälde erlaubte. Das Raumklima verbesserte sich dramatisch sodass die raumzentralen Heizungsblöcke abgeschaltet werden konnten.



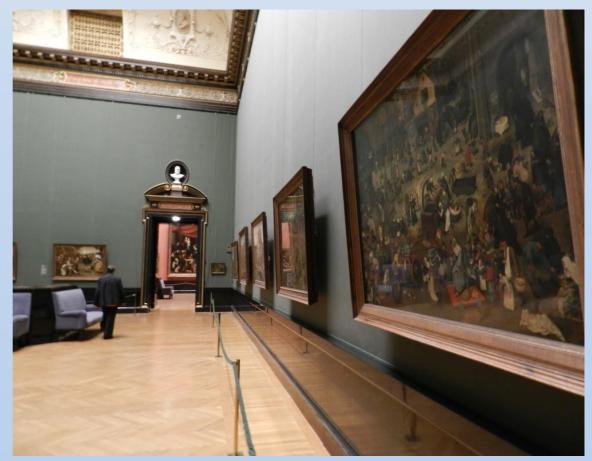


Gebäude und Klima – problematische Wärmeverteilung: Luftheizung Verstaubung

Naturhistorischen Museum - Vestibül: links und rechts der Kaiserstiege befinden sich die Auslässe der alten Luftheizung. Während der gesamten Heizperiode steigt die mit Staub angereicherte Heizungsluft ins Stiegenhaus und in den Kuppelraum auf. Belastete Atemluft und Staubablagerungen an der der Innenausstattung sind die Folgen.

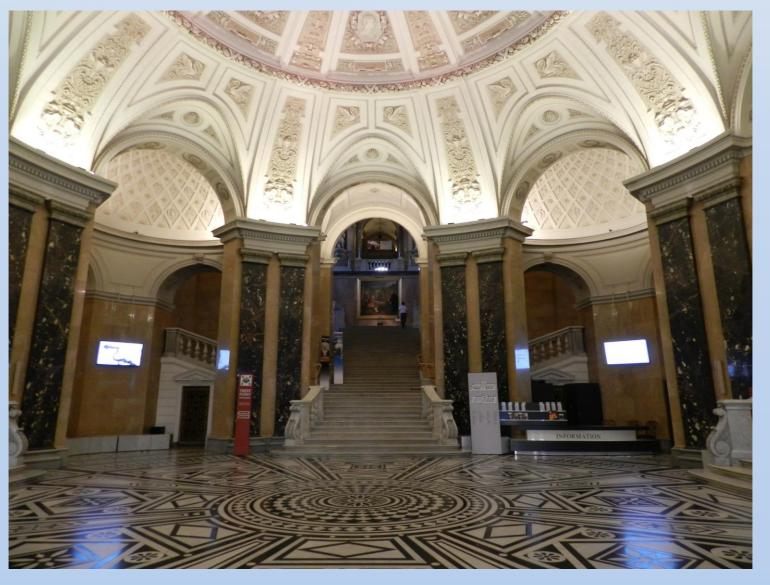

Gebäude und Klima – Heizung - Thermik - Verstaubung


NHM Stiegenhaus mit originaler Ausstattung: Deckengemälde "Allegorie der Zeit, Lünettenbilder von Hans Canon. Die Thermik der im Vestibül angesiedelten Luftheizung bewirkt, dass Gerüche vom Catering und Feinstaub bzw. Staub belastete Luft im Stiegenhaus bis zum 3. Stock umverteilt werden.

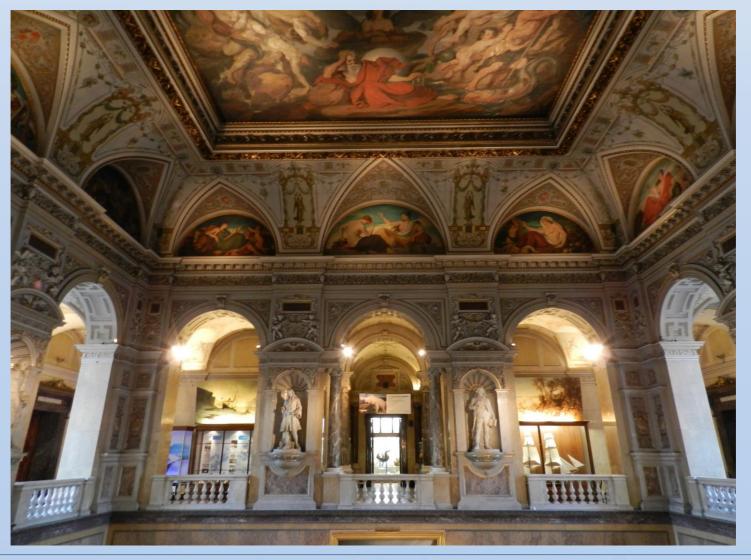

Gebäude und Klima - Luftheizung Thermik - Verstaubung

NHM Stiegenhaus: reiche Stuckplastik, Putten mit Namenstafeln und Guirlanden – bedeckt von Staubschichten



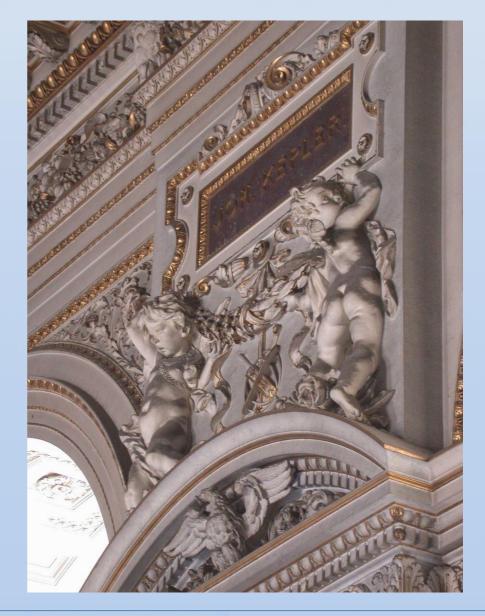

Gebäude und Klima – Konvektionsheizung – Belastung der Atemluft

NHM Saal X Dinosauriersaal mit Großformatigen Gemälden von Josef Hofmann und Karyathiden von Rudolf Weyr 1880/89.

Enorme Verstaubung der Oberflächen durch die konvektive Wärmeverteiung der Warmwasserzentralheizung Aufnahme 2003

Was befindet sich im Museumsstaub?
Die Staubprobe vom Gesims im
Stiegenaufgang im NHM vor Saal 50,
enthielt Pilzsporen, Bakterien und
Geißeltierchen - Bild 3 und 4
Pilzsporen und Bakterien sind Allergene
und können Atemwegserkrankungen
wie Bronchial-Asthma allergischen
Schnupfen und allergische
Hautausschläge ua.auslösen.
Mikroskopische Untersuchung Dr. Url, NHM









Bild 4

Gebäude und Klima – Schimmel und Erkrankungen 1

ERKRANKUNG	ZITAT UND QUELLE	PILZART
Hustenattacken, Fieberschübe, Atemnot	Bereits bei der Definition von Berufskrankheiten wie die des Weberhustens (mit Hustenattacken, Fieberschüben und Atemnot) wird auf die Wirkung von Endotoxine von Pilzen der Gattung Aspergillus hingewiesen (Handbuch der Arbeitsmedizin, IV-5.3.1 - 4).	Aspergillus
Schädigung vom Immunsystem; Inhalationsallergien	Durch eingeatmete Schimmelpilzsporen werden in erster Linie das Immunsystem und die Lunge geschädigt. Nach Hausstaub und Hausstaubmilben spielen Schimmelpilzsporen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Inhalationsallergien. Beteiligt sind hier Arten von Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Pullularia, Alternaria, Mucor, Rhizopus, Cladosporium, Culvularia und Helminthodosporium; dabei lösen die ersten vier Gattungen am häufigsten Respirationsallergien aus (Kunkel, Innenraumluft und allergische Erkrankungen, 1982).	Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Pullularia, Alternaria, Mucor, Rhizopus, Clados- porium, Culvularia und Helminthodo- sporium
Bronchialasthma, allergischer Schnupfen	Voraussetzung für die Entstehung inhalativer Allergien ist eine Sensibilisierung des Patienten. Pilzallergien sind meist durch Rhinitisallergica und Asthma bronchiale gekennzeichnet. Die Bedeutung von Alternaria- und Penicillinum-Sporen bei der Auslösung von Asthma bronchiale ist in der Fachliteratur dokumentiert (Licorirsh et al. Role of Alternaria and Penicillium spores in the pathogenesis of asthma, 1985).	Alternaria, Penicillium

Gebäude und Klima – Schimmel und Erkrankungen 2


ERKRANKUNG	ZITAT UND QUELLE	PILZART
Allergische Alveolitis (Frösteln, Fieber, Husten und Kurzatmigkeit)	nologische Lungenkrankheit, die durch periodische Anfälle	Aspergillus clavatatus, Aspergillus fumigatus, Penicillium, Aure- obasidium pullu- lans, Graphium, Trichoderma
Schnupfen- und Asthmaanfall	Aspergillus fumigatus kann einerseits eine allergische So- fortreaktion (Rhinitis, allergischer Asthmaanfall innerhalb 10-15 Minuten) auslösen, anderseits auch als Erreger von Aspergillus-Mykosen der Lunge fungieren (Pschyrembel).	Aspergillus fumigatus
Pilze im Gehörorgan Tiefe Atemwege	Aspergillus niger verursacht eine Sensibilisierung der tie- fen Atemwege. Gelegentlich siedelt sich der Pilz im Ge- hörorgan an (Otomykose) (Pschyrembel).	Aspergillus niger
Urticaria Dermatitis	Schimmelpilzsporen können auch andere Allergieformen hervorrufen, wie Urticaria und Dermatitis (entzündliche Hautreaktionen) (Gravesen; Fungi as a cause of allergic disease; 1979).	Schimmelpilz- sporen
Verdauungsorgane Gehirn Herz	Ist das Immunsystem nicht in der Lage, das Eindringen der Pilze in den Körper zu verhindern, dann können diese auch andere Organe befallen (z. B. Verdauungsorgane, Gehirn und Herz), wo es zur Ausbildung einer Vielzahl von Mykosen kommen kann (Gemeinhardt, Endomykosen des Menschen, 1976)	Pilze

Gebäude und Klima – Konvektionsheizung – Staubumverteilung

NHM Saal 50: die alte Heizkörperheizung, wärmt die Luft, die Wände bleiben kalt.

NHM Saal I, Wandgliederung mit Karyathiden, Gitter der ehemaligen Messenerschen Luftheizung von 1891



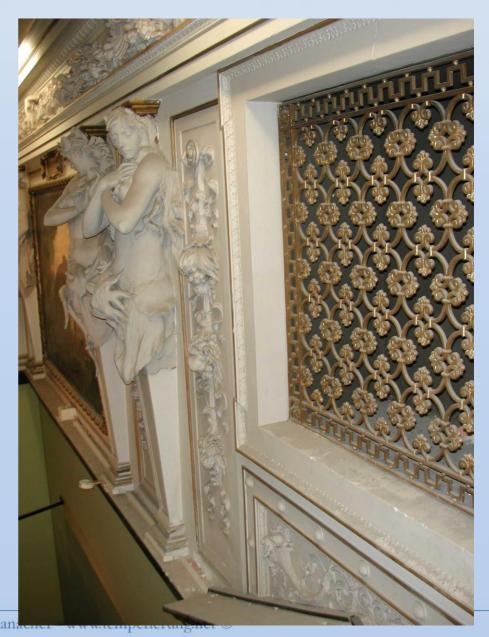


Gebäude und Klima – konvektive Wärmeverteilung – Verstaubung

NHM Saal VI "Kaiser Franz Josef Saal" vor Sanierung 2002: Verstaubung und mehrere renovierende Anstriche der Raumpolychromie. Gemälde "Die Kaiser-Franz-Josefshöhe" von Eduard von Lichtenfels, Öl auf Leinwand, und Karyathiden StuckskulpturenRudolf Weyr, mit Resten alter Farbfassung, Vergoldungen und anderen Metallauflagen.




Gebäude und Klima –falsche Wärmeverteilung führt zu Verstaubung u. Originalverlusten

Konvektion durch die alte Luftheizung von 1891 und späterer Zentralheizung führten zu Verrußung, Verstaubung und mehreren Übermalungen der originalen Färbelung mit gelb und vergoldetem Dekor des stuckierten Frieses und dezenter Färbelung der Architektur. Während der Renovierung 2003

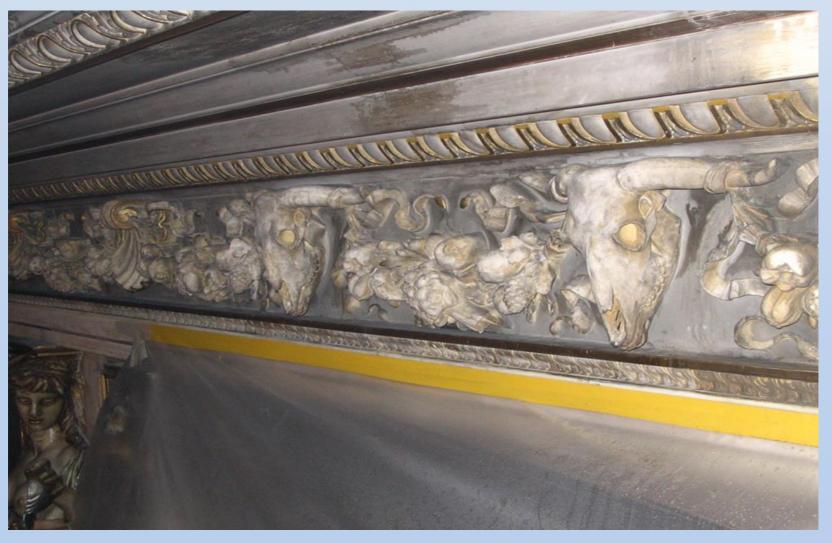

Gebäude und Klima – Konvektionsheizung, Verstaubung, Originalverluste

Der NHM Saal VI. mit Gemälde von Eduard von Lichtenfels "Kaiser-Franz-Josefs-Höhe". Die Saalwände wurden 2003 leider ohne vorherige Befunderhebung der original erhaltenen Raumpolychromie und ohne konservatorisches Gesamtrestaurierungskonzept auseinander restauriert – bzw. renoviert. Die Karyatiden einer seltenen originalen mehrfarbigen Lüsterfassung wurden ausgespart.

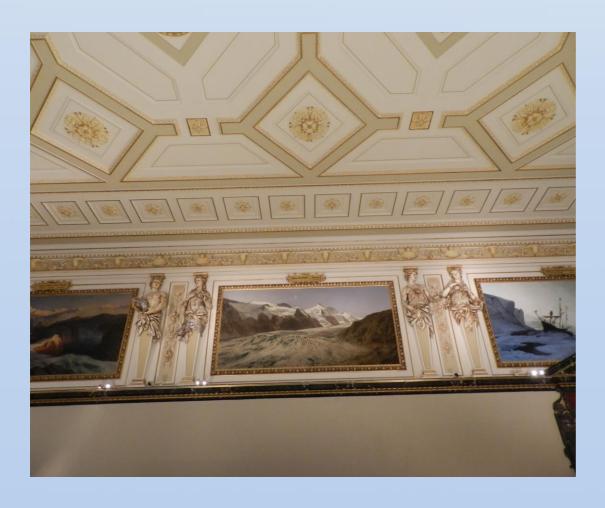



Energieeffizienz durch Temperierung der Gebäudehülle Gebäude und Klima – Situation in der Denkmalpflege

Stiftskirche und Stift Melk, Niederösterreich, 1702-26 von Jakob Prandtauer erbaut, 1738 und 1947 nach Bränden wiederhergestellt. 1978 beginn der Untersuchungen und der Pilot-Restaurierung. Klimawerte in der Stiftskirche: 80 – 90 % relative Luftfeuchte



Gebäude und Klima – fortschreitende Kondensation begünstigt biologischen Befall

Stift Melk, NÖ, Epiphaniekapelle 1720, Gemälde von Johann Michael Rottmayr, vor Konservierung u. Restaurierung 1978



Putto - Peter Widerin 1720, Lindenholz vergoldet, Zustand 1978 vor Konservierung durch die Restaurierwerkstätten des Bundesdenkmalamtes



fortgeschrittener Befall durch Anobium punctatum



Gebäude und Klima - Verdeckte Kondensation an Holzbauteilen

Schloss Schleissheim bei München, 18.Jh., Sommerresidenz der Könige von Bayern. Im 19. u Anfang bis weit ins 20.Jh. hinein war hier ein Teil der bayer. Staatsgemäldesammlungen, darunter auch die großen Rubensbilder an denen die August Pettenkofer die sog. "Schleissheimkrankheit" festgestellt hatte: Durch zu hohe Feuchtigkeit waren einigen Stellen an Gemälden, trübe geworden. Die Pinakothek hat die Gemälde wegen der hohen Feuchtigkeit im Schloss weithehend abgezogen.





1991 Restaurierungsarbeiten im Schloss: Schleissheim Verdeckte Kondensation im ungeheizten Schloss hat zu Braunfäule im tragenden Holz geführt.



Gebäude und Klima - fortschreitende Kondensation begünstigt biologischen Befall

Wallfahrtskirche Mariabrunn bei Wien, 18.Jh.



Barocke Kirchenbänke Kapillarkondensation, allmähliche Durchfeuchtung des Holzes begünstigt Annobienbefall



Was nicht zum Ziel führt ..

Kloster und Klosterkirche Pernegg, NÖ Unten: Romanischer Kirchenraum um 1160 : Heizkörper ruiniert den alten Putz





Kloster Pernegg, 17.Jh, heute Fastenzentrum, Feuchteschäden, Bausanierung erfolgte ohne Lösung der Feuchtigkeitsproblematik






Was nicht zum Ziel führt ...

Schloss Schönbrunn, Wagenburg, Sanierputz ohne Feuchtesanierung, fällt nach 1 Jahr ab...



Wien 1030, HainburgerStraße /Messenhauserstraße, sinnlose Horizontalisolierung da das Gebäude ohnehin trocken ist

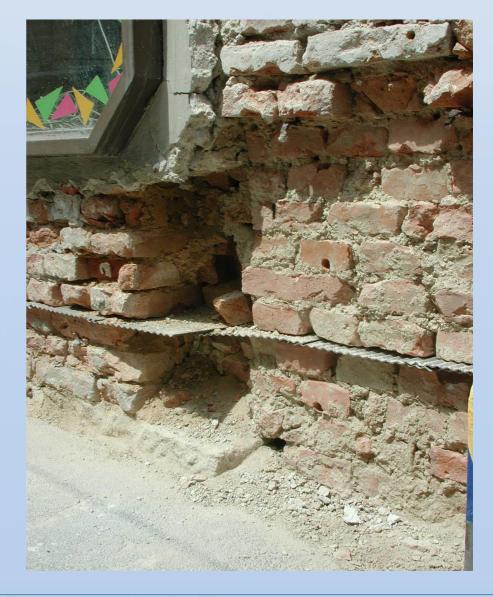

1030 Wien Ungargasse Beethovenhaus... in diesem Haus schrieb Beethoven seine "Ode an die Freude"





Was nicht zum Ziel führt: Bohrlochtränkung – wird mit der Zeit unwirksam






Thermische Sanierung - Vollwärmeschutz 1030 Wien Ludwig Koeßlerhof, Josef Berger und Martin Ziegler 1926-27





Energieeffizienz durch Temperierung der Gebäudehülle Römisches Hypokaustum - das geniale Heizprinzip der Römer

und die ebenso geniale Nach-Erfindung der Temperierung von Henning Großeschmidt, sind der Weg zu isothermen Verhältnissen in Museen und Gebäuden jeder Art, um Kälte, Kondensation Holzwurm und Schimmel fernzuhalten.

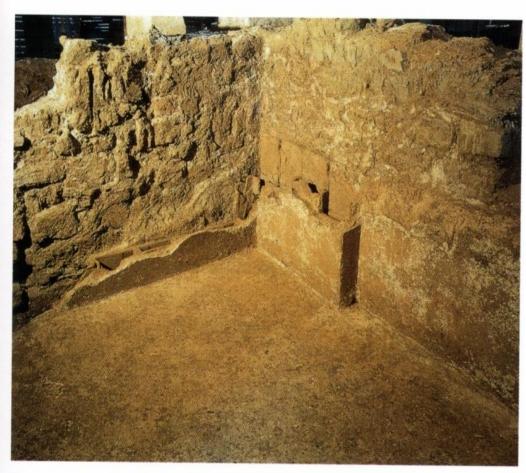



Römische Hypokaustenheizung: original und Rekonstruktion

Römische Ruinen am Hohen Markt 1010 Wien


Carnuntum NÖ – Rekonstruktion einer Therme





Gebäude und Klima - Forschungsprojekt Prevent - Heizungsvergleich



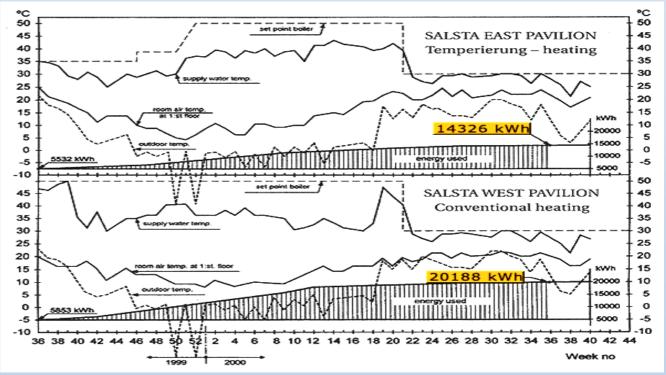

Heizungs-Vergleich im Rahmen des EU Forschungsprojektes "Prevent" 1383: in 2 Gebäuden in Schloss Salsta /Schweden (Foto links)

- A) Beheizung durch Temperierung im Ostpavillon und B) konventionelle Warmwasserzentralheizung mit Heizkörpern im Westpavillon:
- 2 Diagramme mit der Jahresenergiemenge zeigen dass die Hüllflächentemperierung im Ost-Pavillon auf 14326 kWh und die konventionellen Heizkörperheizung im West-Pavillon auf 20188 kWh kommt. Die Differenz zwischen A) Temperierung und B)

Warmwasser Zentralheizung beträgt 5.862kWh das ist eine Energieeinsparung 29 Prozent im Jahr ergeben hat.

Foto: J.Käferhaus, Diagramm aus: Jan G. Holmberg: Comparision of Tempering and Conventional Convectional Heating, EU-1383 PREVENT in: Klima in Museen und historischen Gebäuden: Die Temperierung, Wissenschaftliche Reihe Schönbrunn, Wien 2004

Temperierte Objekte






Kunsthistorisches Museum ehem. GG Depot Inzersdorf, 2004, Temperierung in einem Betonbau: Zwei Rohre unten und 2 Rohre im Brüstungsbereich genügten, um das Klima konstant unter 60% Luftfeuchte zu halten.

Schloß Schönbrunn Erdgeschoß Kronprinzenräume mit Wandmalereien v. Johann Bergl 1773/74, nach Restaurierung erfolgte eine Klimaoptimierung durch eine in den Wandsockel integrierte Temperieranlage

Römisches Hypokaustum - Das geniale Heizprinzip der Römer

und die ebenso geniale Nach-Erfindung der Temperierung von Henning Großeschmidt, sind der Weg zu isothermen Verhältnissen in Museen und Gebäuden jeder Art, um Kälte, Kondensation, Holzwurm und Schimmel fernzuhalten.

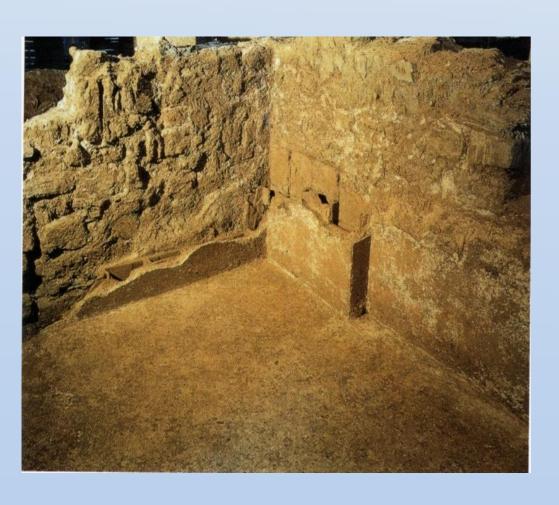



Temperierte Objekte

Purgstall an der Erlauf, NÖ, sog. "Ledererhaus" aus dem 16 - 17.Jh, heute Bezirksheimatmuseum



1996/97 Beginn der Inventarisierung und Sanierung der Museumsbestände, Sanierung des Gebäudes durch Temperierung. Die Innenrräumesind ohne Heizkörper - ein Platzgewinn für die sehr kleinen Museumsräume.



Gebäude und Klima – Sanierung eines feuchten Kellers durch Temperierung

Das feuchte Souterrainlokal in der 1150 Jadengasse war vor Sanierung durch Temperierung sehr feucht (90 – 100%) während des Trockenheizens im Juli 2012 waren es bereits 70%,RF, Anfang Dezember 2012 waren 60 % RF erreicht







Die 23 Vorteile der Hüllflächentemperierung -Teil 1

- 1. Ausschaltung des Problemkreises falschen Heizens: Konvektion Staubumwälzung Kondensation
- 2. trockene und daher bioresistente Wände, d.h. ohne Kondensation und Schimmel
- 3. konservatorisch konstantes Raumklima für Museen und historische Gebäude
- 4. im Winter bleibt die Feuchtigkeit in der Raumluft erhalten und kondensiert nicht, daher
- 5. wenig Nachbefeuchtungsbedarf im Winter, und Minimierung des Bakterienrisikos (Legionellen) beim Einsatz von künstlicher Befeuchtung
- 6. gesunde Atemluft, da die Raumluft im Gebäude nicht als Heizmedium missbraucht wird
- 7. hohe Behaglichkeit für Menschen
- 8. kann nachträglich in jedes Gebäude eingebaut werden
- 9. ersetzt andere Heizungen
- 10. ist wartungsarm
- 11. kann mit jeder Heizquelle z.B. auch mit Solarenergie betrieben werden
- 12. keine Heizkörper, daher keine Unfallgefahr in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern
- 13. keine Heizkörper, daher mehr Stellflächen in Wohnungen

Die 23 Vorteile der Wandtemperierung – Teil 2


- 14. Trockenlegung feuchter Mauern und Trockenhaltung ohne Materialveränderung
- 15. thermisch trocken gehaltene Mauern trocknen bei Hochwässern rascher ab
- 16. Wieder Festwerden von porösem Putz und Ziegeln (Re-Mineralisierung)
- 17. Wegfall von teuren, die Gebäude erschütternden, schädigenden Horizontal-Isolierungen
- 18. Wegfall von Wärmedämmung auf Fassaden (Styropor, Kunststoffnetze mit Verputz) da der U-Wert im Regelfall bereits mit der Temperierung der Gebäudehülle erreicht wird
- 19. verhindert die Zerstörung von historischen Fassaden und trägt zur Erhaltung unseres Baukulturerbes ohne Gestaltveränderung bei
- 20. Einsparung an raumlufttechnische Lüftungs- und Befeuchtungsanlagen (Klimaanlagen)
- 21. Einsparung bei d. Gebäudereinigung, da Konvektion und Raumverschmutzung wegfallen
- 22. <u>Energiebedarf bis zu 50 kWh/qm! Damit liegt dieser Wert innerhalb der von der EU Gebäuderichtlinie gesetzlich vorgeschriebenen 100 kWh/qm im Jahr.</u>
- 23. <u>Laut Forschungsprojekt EU Prevent 1383 / Publikation 2004)</u> können mit der <u>Temperierung der Gebäudehülle gegenüber konventionellen Heizkörperheizungen <u>bis zu 29% der Jahresenergiemenge</u> eingespart werden</u>

Folgen bei Nicht - Temperierung


Verfall von Kulturerbe, insbesondere aus organischem Material

Bei falschem Heizen und bei Unterlassung thermischer Versorgung folgen

- Saisonal wiederkehrende "Kalte Wand Problematik"
- Einlagerung von Wasserdampf in kapillarer Form in Grenzflächen und Rissen "Kapillarkondensation", Feuchtwerden des Holzes, die elektrische Ladung sinkt
- biologische Abbauprozesse werden begünstigt
- Nahrungskreislauf zwischen Abbauprodukten der Mikroorganismen und Insekten
- Mikroorganismen- und Schadinsektenbefall zerstören das Material,
- Schimmelwachstum bei Überschreitung des Grenzwerts ab 60% relative Feuchte
- Sporenvermehrung bei über 75 % relativer Feuchte
- Bio- Feinstäube wie Sporen belasten die Atemluft
- Belastung der Atemwege, Allergien u.a.
- Verdeckte Kondensation bes. von tragenden Bauhölzern
- Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schäden im Putz, Ziegel und Stein
- Mineralische Ausblühungen, Salzwanderung,
- Erweichung von Putz, Ziegels und Stein
- Regel: Vorbeugen ist besser als Heilen

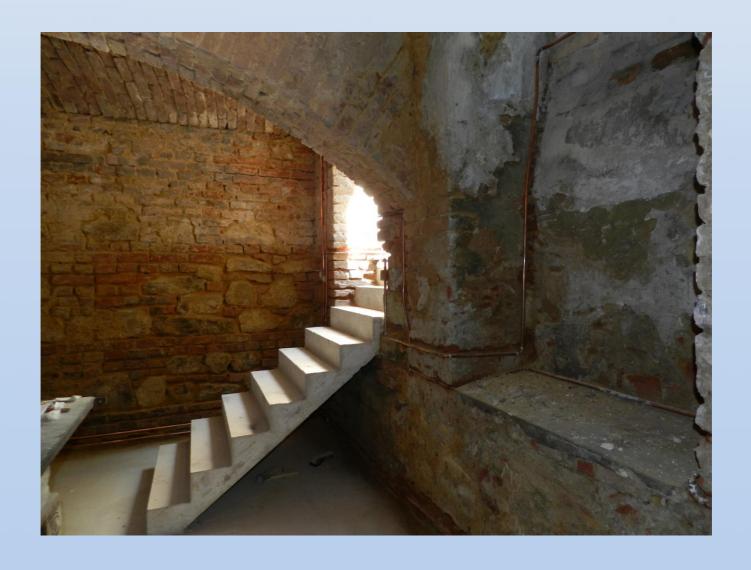

Architekturerbe original zu erhalten ist möglich

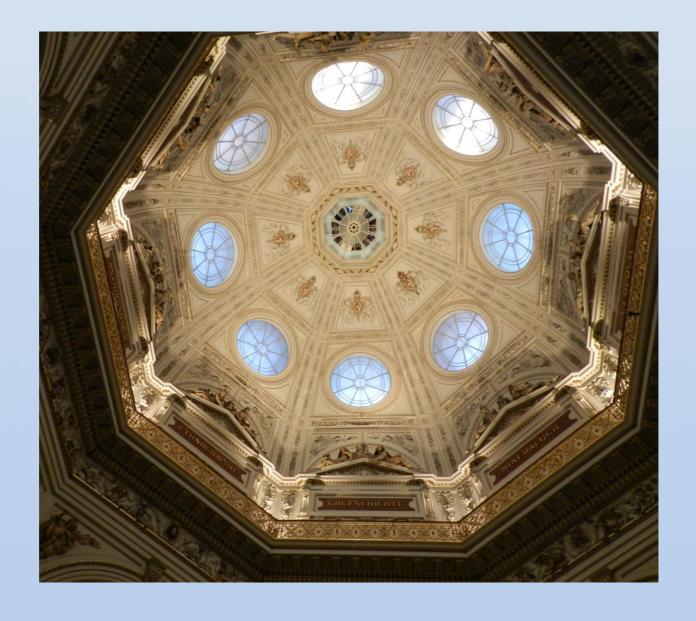

Wenn es auch wahr ist, dass die Verantwortung bei den Führern der Welt liegt, so sollte nichts die Geführten der Welt daran hindern, diese Integrität zu manifestieren die ihre Führer zeigen sollten.

Nichts sollte sie daran hindern, die Wahrheit als gutes Beispiel vor ihnen hochzuhalten.

Es gibt vieles in den Gedanken der Welt, was richtig ist.

Das stillschweigende Hinnehmen von Unwahrheiten führt jedoch sowohl zu einer geschwächten Zivilisation als auch zu einem geschwächten Einzelmenschen.

St. Germain: Die Wissenschaft der Selbsttransformation, München 1984

"Das Klima im Museum ist für das zu erhaltende Kulturgut und das Gebäude dann optimal, wenn die konservatorischen Eckwerte eingehalten und ein homogenes, konstantes Gebäudeklima entwickelt werden kann, wenn es gelingt, den Klimaverlauf konstant entlang der mittleren Tages-, Monats- und Jahrestemperatur gleitend zu halten, die gefürchteten Begleiterscheinungen, Kurzzeitschwankungen für die Objekte unterbleiben und wenn die Atemluft von krankheitserregenden Partikeln wie Schimmelsporen und Bakterien frei bleibt".